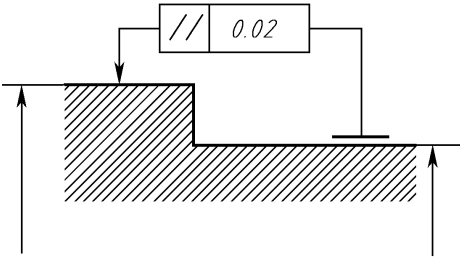
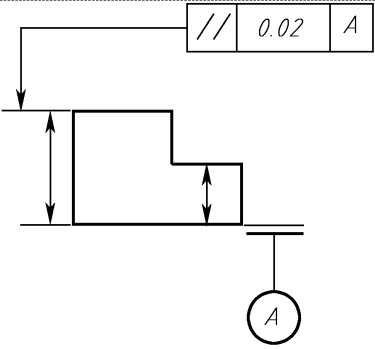
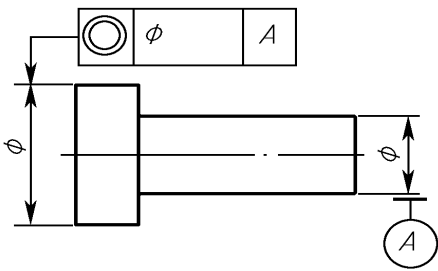
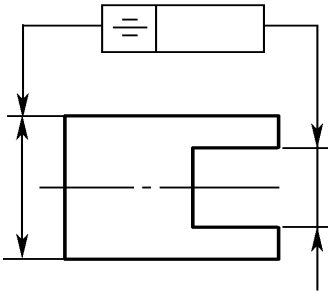
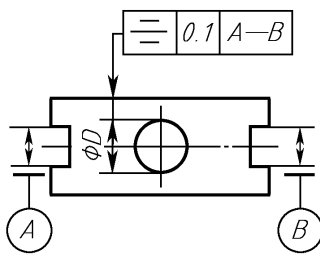
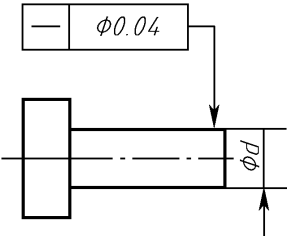
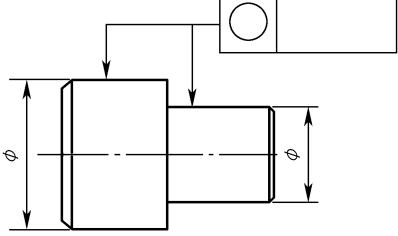
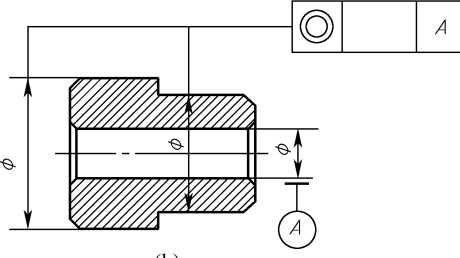
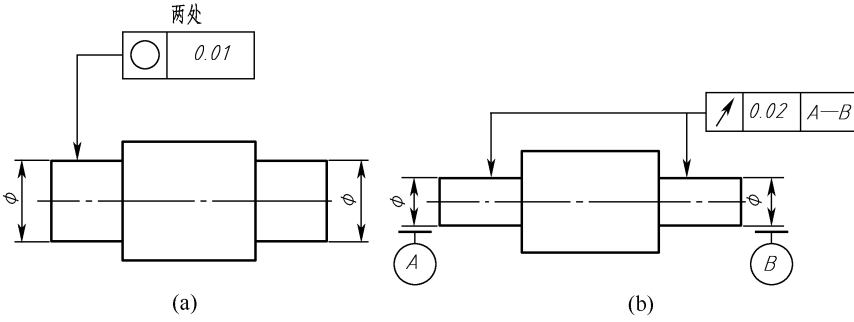
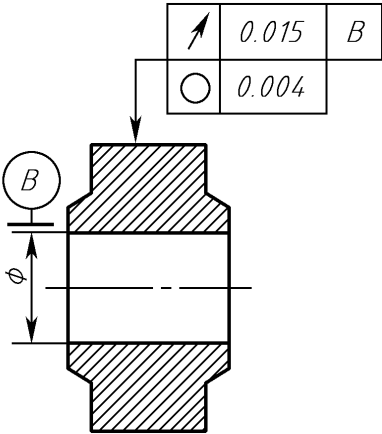
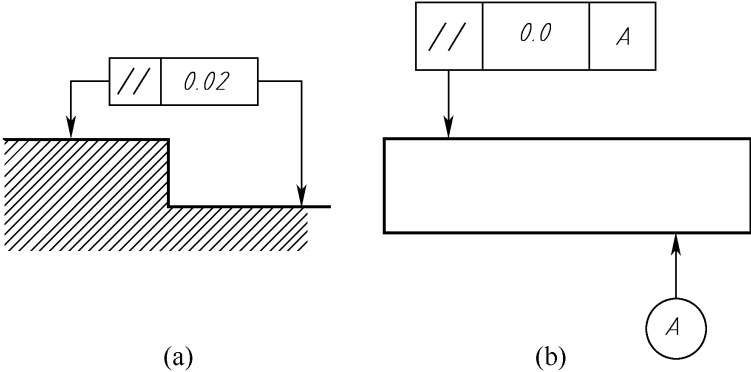
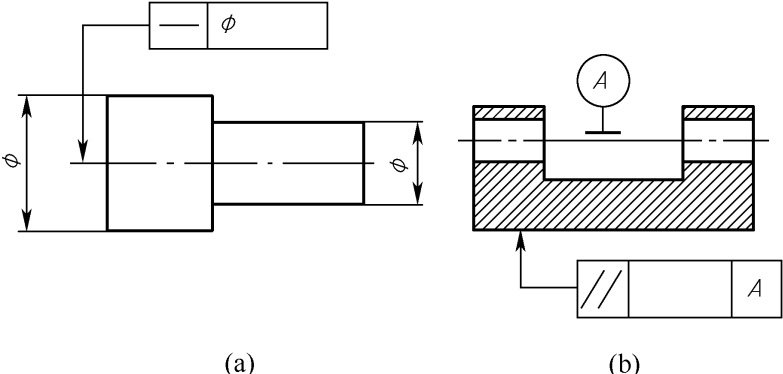


形位公差的标注方法

项目	图例	说明
被测要素和基准要素是线或表面	 (a)用基准符号标注  (b)用基准代号标注	带指引线的箭头或基准符号置于被测要素或基准要素的轮廓线或其延长线上，但必须与尺寸线明显错开
被测要素和基准要素是轴线、中心平面、中心点	 (a)  (b)	带指引线箭头或基准符号对着被测要素的尺寸线、或其延长线重合，也可把指引线的箭头直接指向被测要素或基准要素
几个不同被测要素具有相同公差项目和数值	 (c)  (d)  (a)  (b)	从框格一端画出公用指引线，然后把带箭头指引线分别指向被测要素

几个同被测要素具有相同结构的要素		应在公差框格上方用文字加以简要说明，或在同一公差框格内，引出指引线分别指向被测要素
被测要素相同或不同的公差项目		共用一条带箭头指引线指向被测要素
位置公差 的被测要素和基准要素 任选基准		位置公差 的被测要素和基准要素 任选基准用两个箭头表示
被测要素和基准要素为 回转体共轴		应把箭头或基准符号直接指向整体轴线